### PC鋼線による補強を実施した取水塔の モニタリングデータの分析

#### 2024.12.19 創成研究 II インターンシップ成果発表会

金沢大学大学院 コンクリート構造研究室滝澤 航大

取水塔の概要





取水塔の変形とその要因

変状説明





変形の要因説明



環境や構造条件の違いによりASR反応膨張の差が発生⇒取水塔が湖側に傾斜

## 対策の実施とその効果



#### 対策工の効果



### 対策後のモニタリング

対策工後のモニタリング項目(アンカー荷重)

荷重計設置箇所

・PCアンカー緊張力の経時変化



対策工後のモニタリング項目(ひずみ)



計測孔でひずみのモニタリングが行われており、本検討ではひずみに関して分析を行った

# ひずみ分析結果

分析結果 ひずみの経年変化



8

EL1086m以下でひずみの経年変化の変動は小さい、EL1086m以上で変動が大きく増加傾向が示唆される

分析結果 ひずみとダム水位



EL1086m以上で、2017年以降特にダム水位の変動に追従して大きいひずみが発生する挙動がみられた



#### ・分かったこと

① EL1082m以下でひずみの経年変化の変動は小さい、EL1086m以上で変動が大きく増加傾向が示唆される ②EL1086m以上2017年以降特にダム水位の変動に追従して大きいひずみが発生する挙動がみられた



#### 検討すべき事項

✓ 水位変動<u>範囲内</u>のASRの反応性

✓ 水位変動<u>範囲外</u>の取水塔上部における変形の挙動

水位変動<u>範囲外</u>で取水塔上部のひずみ変動が大きく、ASR反応、上部の変形による影響が考えられる

## ASRの反応性に関する検討

ASR反応の反応性に関する検討



・ひずみの大きいEL1086m以上:残存膨張性が基準値以下であるがアルカリ量が大きい

⇒アルカリシリカ反応が発生する余地がある(=収束していない)

・ひずみの小さいEL1082m以下

①残存膨張性およびアルカリ量はEL1060m付近では高い値を示すもののひずみには表れていない。 ②その他の深度では残存膨張性は基準値以下であり、アルカリ量も上部より小さい。 ⇒①②より全体的にはアルカリシリカ反応は収束的

水位変動範囲内の取水塔中部ではASRが収束的、水位変動範囲外の上部ではASR進行の余力がある

取水塔上部の変形の挙動に関する検討

取水塔上部のひずみに関するさらに詳細な検討(①深度ごとの1年間ひずみ差分)



12

1年間のひずみ差分から取水塔上部でコンクリートが膨張傾向であることが分かった



取水塔上部のひずみに関するさらに詳細な検討(②ひずみ→変形量の算出)



計算値の比較	計算値	年変動値	2017~2018の測量値 から算出した変動							
水平変位(mm)	1.56	1.4	1							
鉛直変位(mm)	3.15	0.8	2							
計算での <mark>水平変位</mark> ≒測量での <mark>水平変位</mark> 計算での鉛直変位≒測量での鉛直変位										
計算での水平変位≒測量での水平変位 計算での鉛直変位≒測量での鉛直変位										

アンカー荷重から算出した鉛直変位量



15

・計算結果(2017年~2018年の変形量)

荷重計No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
鉛直変位(mm)	0.98	1.28	1.62	1.15	0.97	0.89	1.18	1.20	0.89	1.17

平均鉛直変位ΣδV=1.13mm (測量での鉛直変位0.8mm/年、測量での2017~2018の鉛直変位2mm)

アンカー荷重から鉛直変位を算出した結果、年変動値や測量での鉛直変位と近い値が得られた

まとめ

ひずみの分析結果まとめ



考察のまとめ



今後の対応方針(案)

